





**ULINE** H-1784, H-8152  
**DOUBLE SCISSOR  
 LIFT TABLES**


1-800-295-5510  
 uline.com

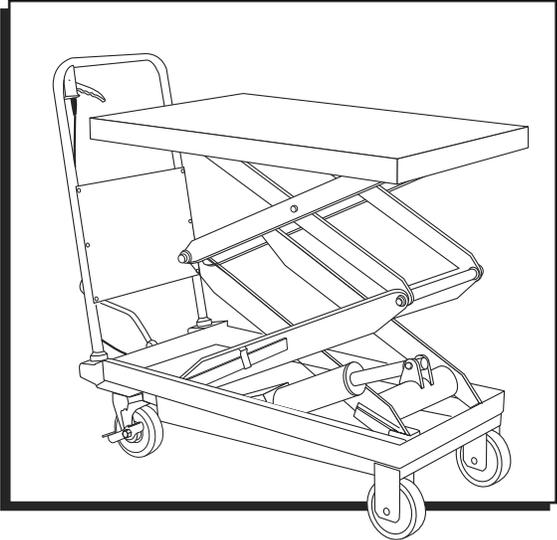

**TROUBLESHOOTING**

| OPERATING ISSUE                      | CAUSES   | RECOMMENDATIONS  |
|--------------------------------------|--|--|
| Does not reach the full lift height. | Steel ball of the check-valve is not fully seating.<br><br>Firing pin does not allow the steel ball to fully seat.<br><br>Low hydraulic oil. | Clean the valve opening and replace the steel ball.<br><br>Adjust the tension rate of the steel wire connecting to the hand lever to adjust the seating of the firing pin.<br><br>Add hydraulic oil. |
| The table rises then descends.       | Steel ball of the check-valve is not fully seating.<br><br>Firing pin does not allow the steel ball to fully seat.                           | Clean the valve opening and change the steel ball.<br><br>Adjust the tension rate of the steel wire connecting to the hand lever to adjust the seating of firing pin.                                |
| The table does not descend.          | The travel of the firing pin is not enough to open the steel ball.   | Adjust the tension rate of the steel wire rope to make firing pin at suitable place and apply lubricant to the pin.  |
| Oil leakage at firing pin.           | The O-ring is damaged.   | Change the O-ring.   |
| Oil leakage at pump.                 | The seal ring is damaged.  | Change the seal ring.  |
| Table will not rise.                 | Cable may be disconnected.   | Ensure cable with silver sleeve is terminating inside of nut.<br>(See Figures 1-3)   |

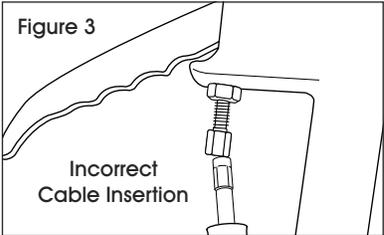
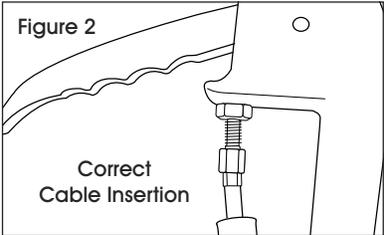
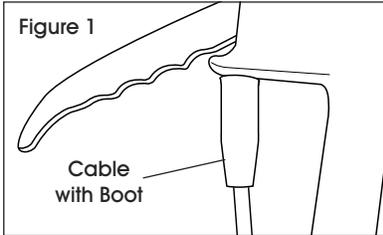


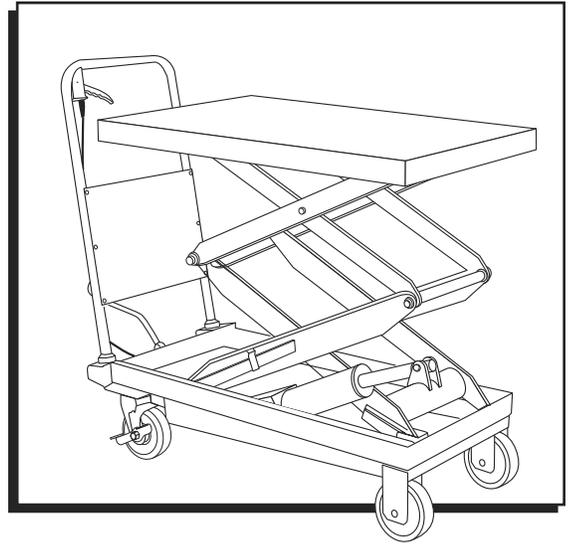**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

| <b>PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO</b>         | <b>CAUSAS</b>  | <b>RECOMENDACIONES</b>   |
|---|--|--|
| No alcanza la altura máxima de elevación. | <p>La bola de acero de la válvula de control no se asienta completamente.</p> <p>El perno de disparo no permite que la bola de acero se asiente completamente.</p> <p>El nivel de aceite hidráulico es bajo.</p> | <p>Limpie la abertura de la válvula y reemplace la bola de acero.</p> <p>Ajuste la tasa de tensión del alambre de acero conectado a la palanca de mano para ajustar el asiento del perno de disparo.</p> <p>Agregue aceite hidráulico.</p> |
| La mesa se eleva y luego desciende.       | <p>La bola de acero de la válvula de control no se asienta completamente.</p> <p>La clavija de disparo no permite que la bola de acero se asiente completamente.</p>   | <p>Limpie la abertura de la válvula y cambie la bola de acero.</p> <p>Ajuste la tasa de tensión del alambre de acero conectado a la palanca de mano para ajustar el asiento de la clavija de disparo.</p>                                  |
| La tabla de la mesa no desciende.         | El recorrido del perno de disparo no es suficiente para abrir la bola de acero.  | Ajuste la tasa de tensión de la cuerda del alambre de acero para colocar la clavija de disparo en una posición óptima y aplique lubricante a la clavija.   |
| Fuga de aceite en el perno de disparo.    | El anillo-O está dañado.   | Cambie el anillo-O.  |
| Fuga de aceite en la bomba.               | El empaque está dañado.  | Cambie el empaque.   |

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO | CAUSAS                              | RECOMENDACIONES  |
|----------------------------|-------------------------------------|--|
| La mesa no se eleva.       | El cable podría estar desconectado. | Asegúrese de que el cable con el recubrimiento plateado termine dentro de la tuerca. (Vea Diagramas 1-3) |

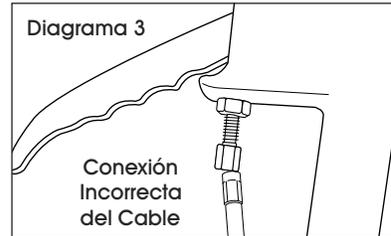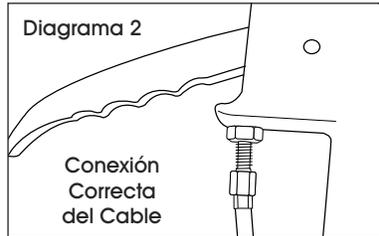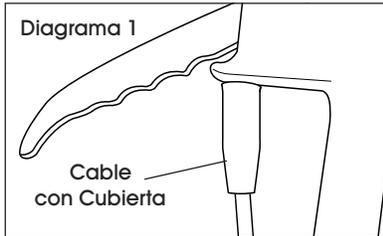


**ULINE**

800-295-5510  
uline.mx

**ULINE** H-1784, H-8152

**TABLE ÉLÉVATRICE  
À DOUBLE CISEAU**

1-800-295-5510  
uline.ca



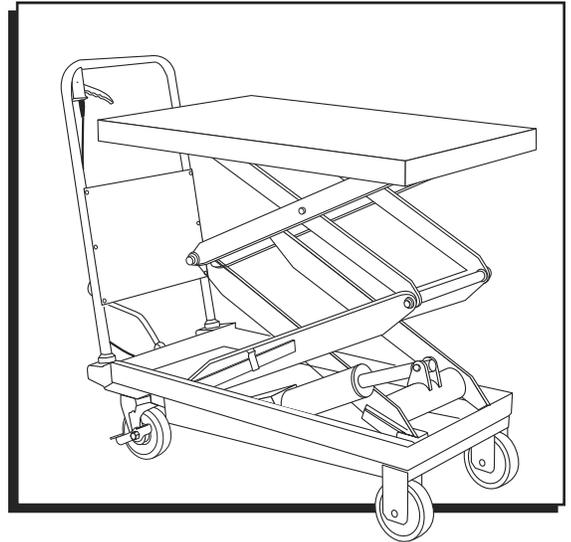


**DÉPANNAGE**

| PROBLÈME  | CAUSES   | RECOMMANDATIONS   |
|---|--|---|
| La fourche ne se soulève pas à la hauteur maximale. | L'huile hydraulique est insuffisante.  | Rajoutez de l'huile.  |
| La fourche ne se soulève pas.                       | L'huile hydraulique est insuffisante.<br>L'huile contient des impuretés.<br>Le clapet de refoulement est déréglé.<br>La charge est trop lourde.<br>La température est trop basse.<br>Il y a de l'air dans l'huile hydraulique.                   | Rajoutez de l'huile.<br>Vidangez l'huile.<br>Réglez la vis de réglage.<br>(Voir la section Fonctionnement)<br>Réduisez la charge.<br>Déplacez le transpalette jusqu'à un endroit plus chaud.<br>Purgez l'air. (Voir la section Entretien) |
| La fourche ne descend pas.                          | La tige et le cylindre sont déformés à la suite du transport d'une charge très déséquilibrée.<br>Une pièce a été brisée ou déformée à la suite du transport d'une charge déséquilibrée.<br>La vis de réglage n'est pas à la position appropriée. | Remplacez la tige ou le cylindre.<br><br>Réparez ou remplacez le composant.<br><br>Réglez la vis de réglage.<br>(Voir la section Fonctionnement)  |
| Fuites.   | Joints d'huile usés ou endommagés.<br>Certaines pièces peuvent être fissurées ou usées.  | Remplacez les joints d'huile par des neufs.<br>Vérifier et remplacer par des composants neufs.  |

# DÉPANNAGE

| PROBLÈME                                  | CAUSES   | RECOMMANDATIONS   |
|---|--|---|
| La fourche descend sans y être commandée. | Des impuretés contenues dans l'huile empêchent la fermeture du clapet de refoulement.<br>Il y a de l'air dans l'huile.<br>Les joints sont usés ou endommagés.<br>Le clapet de refoulement est déréglé. | Vidangez l'huile.<br>Purgez l'air. (Voir la section Entretien)<br>Remplacez par des joints neufs.<br>Réglez la vis de réglage. (Voir la section Fonctionnement) |

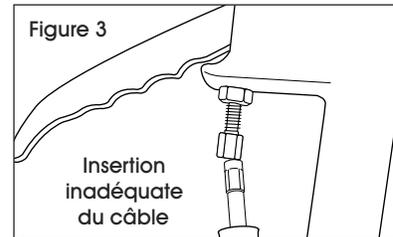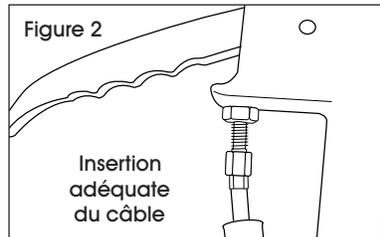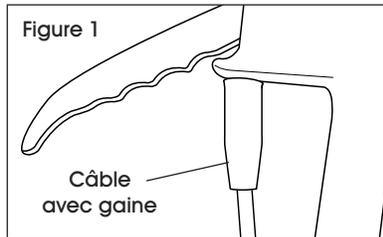

**ULINE**

1-800-295-5510  
uline.ca